超大吨位起重机焊接裂纹及预防工艺分析

塞玮

(太原重工股份有限公司 山西 太原 030024)

摘要:超大吨位起重机会随着板材强度的不断提升,薄厚板对接结构的应用情况,出现焊后延迟裂纹的现象,对起重机使用的安全性造成了严重的威胁。本文通过对超大吨位起重机出现焊接裂纹的原因进行分析,并提出有效的预防工艺措施,从而打造出高质量的超大吨位起重机产品,希望可以为相关产业发展提高参考与借鉴。

关键词:超大吨位;起重机;焊接裂纹;预防工艺

1超大吨位起重机焊接裂纹产生的原因

超大吨位起重机主要受力结构件使用力学性能、焊接性能良好的低合金高强度钢 Q355-B,其化学成分如表 1 所示,力学性能如表 2 所示。

表 1 Q355-B 化学成分(质量分数)%

С	Si	Mn	Р	S	Cr	Ni	Cu
≤ 0.24	≤ 0.55	≤ 1.6	≤ 0.035	≤ 0.035	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.4

表 2 Q355-B 力学性能

上屈服强度 抗拉强度		冲击吸收能量	1800 弯曲试验		
ReHa/MPa Rm/MPa		最小值 KV2/J	D 弯曲压头直径,a 试样厚度或直径		
当 δ ≤	当 δ ≤	当 t=20°C 时	当 δ ≤	当 16< δ	
16mm 时	100mm 时		16mm 时	<100mm 时	
≥355	470 ~ 630	纵向≥ 34, 横向≥ 27	D=2a	D=3a	

首先,对母材淬硬的倾向情况进行分析: 化学成分、板厚、焊接工艺等都是影响钢材淬硬倾向程度的主要因素,焊接过程中,钢材的淬硬倾向程度越大,就越容易增加裂纹产生的概率。在多种元素中,碳的影响程度是最强的,其他元素在此作用下会综合对碳造成影响,因此,需要利用碳当量对焊接钢材的焊接性能进行评估。根据国际焊接学会碳当量公式进行计算: CE(IIW)= C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15=0.45%。根据经验可知,碳当量超过0.4%的时候,板材淬硬的倾向性会更加明显,而焊接性能也会显著降低。

其次,焊缝位置处的拘束应力分析:焊缝本身属于薄厚板对接结构,板厚之间存在一定的差异,发生裂纹的位置主要都是出现在圆弧焊缝的过渡位置。由于焊缝两侧母材的厚度都不一样,所以在焊缝冷却的过程中,薄厚板自身的收缩能力也会不同,这种情况下就会导致焊缝内部出现非常明显的压力,从而增加焊缝内出现延迟裂纹的现象。

2 产生焊接裂纹的影响因素

2.1 氢的影响

氢在焊缝中会发生溶解,受焊接电弧高温的影响,焊接材料中所包含的水分,油污、铁锈都会被分解,并且在分解的过程中还会出现氢原子或氢离子,会迅速融入在大量的焊接熔池中。氢在铁中的溶解度并不是一成不变的,

会随着温度的不断改变发生变化,在凝固点上会发生突变。熔池体积较小,冷却速度非常快,所以液态变成固态的速度也非常快。剩余的氢无法及时逸出,这样就导致在焊缝中长期出现饱和的状态,氢在焊接区域内会使浓度逐渐扩散。焊缝中的氢会处在一个不稳定的状态,在含量逐渐降低的情况下会自主地向周围的

区域扩散。浓度扩散速度的快慢会随着温度的上升或下降而发生变化。在温度比较高的时候焊缝中过饱和状态的氢则处于不稳定状态。在含量差的作用下会自发地向周围热影响区和大气中扩散。这种浓度扩散的速度与温度有关,温度很高时,氢从焊接接头中散去的速度较快,而在温度比较低的情况下,氢的活动则受到限制,未在特定的温度条件下则会产生冷裂纹。唯有在温度-100℃~100℃之间,氢的作用才可以充分地发挥出来。如果这个时候有敏感组织或者应力存在,也会增加冷裂纹的产生。在预热条件下进行焊接,会因为需要在冷裂纹敏感温度区域长时间停留,大部分氢就会从焊接区域充分逸出,温度降低到一定值时,残余的氢则不满足产生冷裂纹的条件,也就可以减少或者避免冷裂纹现象的出现。

2.2 组织状态的影响

钢材的淬硬倾向越大或者马氏体的数量越多,就越容易增加冷裂纹的产生。分析原因在于马氏体主要是碳在α-铁中会出现过饱和或者固溶体的现象,它属于一种硬脆组织,在发生断裂的时候不需要耗费大量的能量。冷裂

- 33 -

纹通常情况下主要发生在粗晶区域,因为晶粒较为粗大,能够对降低相变温度起到极大地促进作用,因此,该区域的冷裂倾向会随之逐渐增加。除此之外,在淬硬组织中还存在缺陷,最常见的就是空位、位错等。在应力条件下,上述缺陷均会发生移动或者聚集的现象,一旦他们汇集到一定尺寸时,就会形成裂纹源,会逐渐扩大裂纹的深度。

2.3 应力状态的影响

热应力主要由两个原因产生,其一是焊接过程中出现不均匀加热的现象,其二是焊接过程中出现冷却的现象。接头上不同位置所产生的热应力的方向和大小都不是一成不变的,而是会随着焊接热循环情况而发生变化,加热过程中所产生的应力都是因局部金属发生膨胀所致,冷却的时候则会因为局部金属发生过收缩所致。冷却之后焊接的接头上会存有剩余的应力,组织应力高强度钢奥氏体分解的过程中,会将很多元素组织析出,包括铁素体、珠光体、马氏体等,这些组织都有各自的膨胀系数,会使局部体积发生一定程度上的变化,进而产生组织应力,拘束应力焊接接头的位置会受到外部刚性拘束的影响,在焊件收缩的情况下会不受控制的产生应力。

3 超大吨位起重机焊接裂纹预防工艺

通过结合产生裂纹的原因,从焊材选型、焊前预热、 后热等多个方面对焊接工艺进行改善和优化,并开展相关 试验。

3.1 焊材选型

由于母材属于低合金高强度钢,淬硬倾向比较明显, 所以焊材在选型上通常是以低强匹配为主,为保证熔敷 金属的强度、韧性和塑性等力学性能与母材匹配,结合 Q355-B的力学性能使用富氩混合气体保护焊进行焊接, 采用实芯焊丝 ER50-6,熔敷金属的力学性能如表 3 所示, 焊丝的化学成分如表 4 所示。

3.2 焊接工艺优化

焊缝左右两侧母材冷却后存在的收缩量是不完全相同 的,这个位置结构是圆弧形焊接结构,这样会使冷却过程 中出现较大的内应力。另外,焊接工作开展的过程中,若 时值冬季,车间温度需要控制在5℃左右,焊缝的冷却速度比较快,不会出现氢逸出的现象,这样就会出现延迟裂纹的可能。任何一个环节处理不当,都会产生焊接缺陷,影响焊缝质量。因此要求焊工了解各类焊接缺陷产生的原因及防止措施。本文采用焊前预热或焊后保温的方式加以解决,在降低焊缝冷却后内应力的同时,还可以促使氢充分逸出。

工艺措施内容如下:首先,清除焊道上的杂质、污物,尤其是焊接坡口处要保持清洁干燥。按焊接工艺数据要求,选用合适的焊丝、适宜的坡口形式及尺寸,使用合理的焊接电流、电压及焊接速度,焊接过程中禁止大幅度摆动焊枪,注意不得伤及其他区域。多层焊时,要加强焊接过程的层道清理,仔细观察坡口两侧熔化情况,每一层都要认真清理焊渣。焊工应积极提高操作技术水平,持证上岗。焊接前需进行预热,预热的范围包括坡口及母材热影响区,预热温度不低于150℃,不超过200℃。

其次,选用合适的焊材、电流、电压、焊接方法,适 当加快焊速使熔池温度不至过高,严格控制熔池温度。焊 工需熟练掌握操作技术,合理摆动焊枪,保持正确的施焊 角度,严格控制熔池大小。控制焊件的装配间隙并保持均 匀一致,电弧在焊缝接头处不能长时间停留,需要从中间 向两边同时施焊,控制层间温度不可低于预热温度。最后, 焊后缓冷保温,施焊后需要用保温棉做好保温防护,这样 能够减缓焊接接头冷却的速度,可以使 Ms 点的冷却时间 得到显著延长,能够有效改善焊接金属内的显微组织和热 影响区域的纤维组织,这样能够有效减少淬硬组织的产生, 促使氢充分逸出,并且可以使冷却的内应力逐渐降低,对 有效防止冷裂纹现象的出现起到了极大地促进作用。

3.3 改进效果

上述试验结构件经过焊接后进行静置处理,再通过超声波探伤(UT)及磁粉探伤(MT)发现是否有裂纹。静置一周后,从试验件端部进行取样,对样品进行拉伸、弯曲、冲击测试,具体测试结果如表 5 所示。

4 结语

表 3 熔敷金属的力学性能

焊丝	抗拉强度	屈服强度	伸长率	V 型缺口冲
牌号	bRm/MPa	bRp0.2/MPa	A/%	击吸收功 /J
ER50-6	≥ 500	≥ 420	≥ 22	

表 4 焊丝的化学成分(质量分数)%

焊丝牌号	С	Mn	Р	S	Si	Ni
ER50-6	0.06 ~ 0.15	1.40 ~ 1.85	0.025	0.025	0.80 ~ 1.15	0.15

安全与生产

表	5	力学性能测试结果

拉伸试验				弯曲试验			冲击试验		
编号	拉伸强度 /MPa	断裂位置	编号	角度	结果	编号	吸收能量 /J	结果	
LS-1	551	焊缝	WQ-1	180°	合格	CJ-1	140	合格	
LS-2	558	焊缝	WQ-2	180°	合格	CJ-2	136	合格	

综上所述,随着超大吨位起重机设计水平的不断提升,低合金高强度钢的薄厚板对接的焊接结构得到广泛地使用,从而对焊缝质量提出了更高的要求和标准,而延迟裂纹则是焊接缺陷中的主要内容,会对起重机的内部结构和使用安全性造成严重的威胁。基于此,要更加关注对低合金高强度钢的焊接工艺的应用,加大焊接工艺的研究力度,优化预防工艺流程,从而打造高质量的国产超大吨位起重机。

参考文献:

[1] 周建民, 韩绍华, 陆凡, 等. 基于 SimufactWelding 的岸

边集装箱起重机主梁分段腹板焊接变形数值模拟 [J]. 起重运输机械,2020(17):42-46.

[2] 侯海丽,周鹏翔,蔡正标,等.27SiMn 轴套与 Q690 高强钢板的焊接工艺研究 [J]. 工程机械,2019,50(3):39-43.

[3] 赵德龙,刘建波,王桂军,等.港口起重机箱形梁隔板加强筋自动化焊接工艺[J].起重运输机械,2019(6):59-62. 作者简介: 窦玮(1986.10-),男,汉族,硕士,山西长治人, 工程师,研究方向:焊接工艺研究。

(上接第32页)

突然碰到障碍物使载车板停止横移,这时系统仍然判断为横移载车板运行到位,从而二层载车板落下,这就造成上下载车板重叠,会直接损伤下层车辆,也可能会造成上层载车板倾翻,汽车坠落地面。而且一个方向限位开关只设置了一个,在开关突然损坏失效时(如图 4 所示),横移载车板会一直运行冲出轨道,发生碰撞等事故。所以只用限位开关去定位载车板的横移有着非常大的风险。

3.3 改进措施

通过分析载车板的运行规律和程序,发现载车板横移 距离是固定的,且正常情况下横移是匀速的,那么它的横移 时间也是固定的,所以针对这种缺陷提出了两种改进措施。

3.3.1 设置时间限制器

设定好正常情况下载车板横移需要的时间,在时间存 取车时对照载车板运行时间,若运行欠时,说明限位开关在 碰到了障碍物,这时停车设备应停止运行,曝出故障,等 待维修人员排除故障再回复运行,若运行超时,停车设备 应停止运行,可能是限位开关失效,这时设备应报出故障, 等待维修人员排除故障再回复运行。

3.3.2 在载车板车轮上设置编码器

因为载车板横移距离是固定的,这样每次横移车轮转动的圈数就是的定值,只需要编码器测出载车板每次运行的 圈数,就可以判断载车板运行的位置是否到位。

4 结语

本文通过了解升降横移类机械式停车设备使用状况, 出现的事故、故障和检验当中试验出来的一些缺陷,指出在



图 4 停车设备横移载车板失效的限位

使用升降横移类机械式停车设备时存在 3 方面的安全风险, 分析了它们产生的原因,并且针对这些安全风险提出了相应 的改进措施。希望为升降横移类机械式停车设备的发展和安 全使用提供一些促进作用,期待停车设备的发展,为城市停 车难题找到解决方案。

参考文献:

[1]GB 17907—2010, 机械式停车设备通用安全要求 [S]. [2]TSGQ7016—2016, 起重机械安装改造重大维修监督检验规则 [S].

[3] 涂翼民. 机械式停车设备载车板的防坠保护及其它 [J]. 建筑机械,2020(10):73-74.

- 35 -